



Ditta Schibuola Lauro

Via Leonardo da Vinci 15

Torino

Collaudator Schibuola Dario


е

Committente Casa privata

Castiglione (TO)

Strumento testo 881-2 N. di serie: 2322207 Obiettivo: Standard 32°

Ordine Analisi deficienza energetica

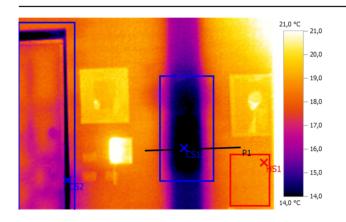



 Dati
 Data:
 20/02/2013

 dell'immagine
 Ora di
 19.18.05

misurazione:


File: INGRESSO.BMT

Grado di emissione: 0,97 Temp. riflessa [°C]: 20,0

Marcature immagine:

Oggetti da misurare	Temp. [°C]	Emiss.	Temp. riflessa [°C]	Note
Punto più freddo 1	13,3	0,97	20,0	-
Punto più freddo 2	9,8	0,97	20,0	-
Punto più caldo 1	19,1	0,97	20,0	-


Linea di profilo:

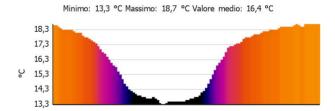

Note: Presenza di colonna portante non coibentata, causante alta perdita di calore verso l'esterno.

Serramenti porta d'ingresso non isolati.



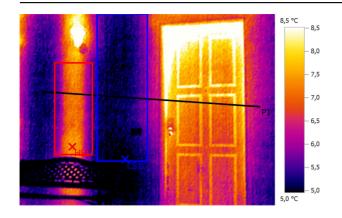



Dati dell'immagine Ora di

Data:

20/02/2013 19.52.26

Grado di emissione: Temp. riflessa [°C]:

0,97 20,0

misurazione:


File: INGRESSO (ESTERNO).BMT

Marcature immagine:

Oggetti da misurare	Temp. [°C]	Emiss.	Temp. riflessa [°C]	Note
Punto più freddo 1	4,6	0,97	20,0	-
Punto più caldo 1	7,7	0,97	20,0	-


Linea di profilo:

Minimo: 4,9 °C Massimo: 9,5 °C Valore medio: 6,5 °C

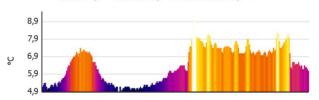

Note:

Rilevata perdita di calore causa colonna non coibentata e porta d'ingresso non isolata.

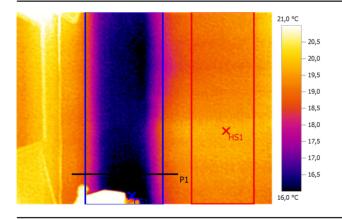



Dati dell'immagine Ora di

Data: misurazione:

File:

20/02/2013 19.26.11

CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE.BMT Grado di emissione: 0,97 Temp. riflessa [°C]: 20,0







Marcature immagine:

Oggetti da misurare	Temp. [°C]	Emiss.	Temp. riflessa [°C]	Note
Punto più freddo 1	15,3	0,97	20,0	-
Punto più caldo 1	20,0	0,97	20,0	-

Linea di profilo:

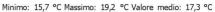


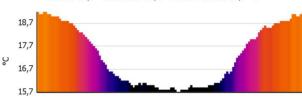

Note:

Presenza di colonna portante non coibentata.

Alta escursione termica tra la parete in mattoni e la sezione della colonna in cemento armato.

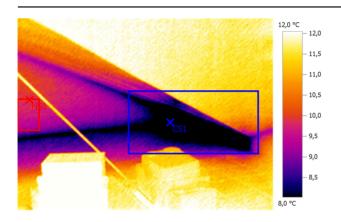



dell'immagine Ora di

Data:

20/02/2013 19.41.18

Grado di emissione:

misurazione: File:

SOTTOTETTO.BMT

0,97 Temp. riflessa [°C]: 20,0


Marcature immagine:

Oggetti da misurare	Temp. [°C]	Emiss.	Temp. riflessa [°C]	Note
Punto più freddo 1	5,9	0,97	20,0	-
Punto più caldo 1	10,1	0,97	20,0	-

Note:

Perdita di calore rilevata in ampia area del sottotetto.



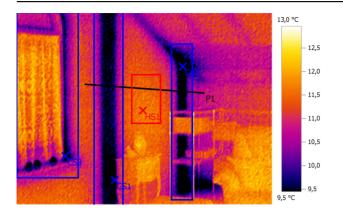




DatiData:20/02/2013Grado di emissione:0,97dell'immagineOra di
misurazione:19.45.14Temp. riflessa [°C]:20,0

File: SALOTTO PRIMO PIANO.BMT

Marcature immagine:

Oggetti da misurare	Temp. [°C]	Emiss.	Temp. riflessa [°C]	Note
Punto più freddo 1	8,9	0,97	20,0	-
Punto più freddo 2	8,3	0,97	20,0	-
Punto più freddo 3	8,8	0,97	20,0	-
Punto più caldo 1	11,9	0,97	20,0	-


Linea di profilo:

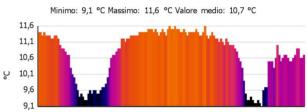

Note: Perdita di calore causata da colonne portanti in cemento armato non coibentate.

Serramenti finestra non isolati.



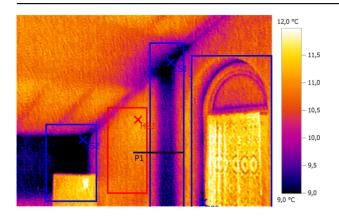



 Dati
 Data:
 20/02/2013
 Grado di emissione:
 0,97

 dell'immagine
 Ora di
 19.44.29
 Temp. riflessa [°C]:
 20,0


misurazione:

File: SALOTTO PRIMO PIANO 2.BMT

Marcature immagine:

Oggetti da misurare	Temp. [°C]	Emiss.	Temp. riflessa [°C]	Note
Punto più freddo 1	8,4	0,97	20,0	-
Punto più freddo 2	7,7	0,97	20,0	-
Punto più freddo 3	8,7	0,97	20,0	-
Punto più caldo 1	11,4	0,97	20,0	-

Linea di profilo:

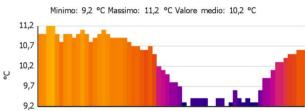


Note: Presenza di colonna portante in cemento armato non coibentata.

Perdita di calore riscontrabile negli angoli.

Serramenti finestra non isolati.



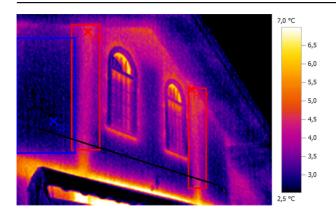



Dati dell'immagine Ora di

Data:

20/02/2013 19.59.25

Grado di emissione: 0,97 Temp. riflessa [°C]: 20,0

misurazione:


File:

SALOTTO PRIMO PIANO (ESTERNO).BMT

Marcature immagine:

Oggetti da misurare	Temp. [°C]	Emiss.	Temp. riflessa	Note
Oggetti da illisurare	remp. [O]	Lilliss.	[°C]	Note
Punto più freddo 1	2,3	0,97	20,0	-
Punto più caldo 1	4,8	0,97	20,0	-
Punto più caldo 2	4,9	0,97	20,0	-

Linea di profilo:

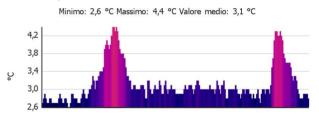


Note:

Perdita di calore dovuta a colonne portanti non coibentate.





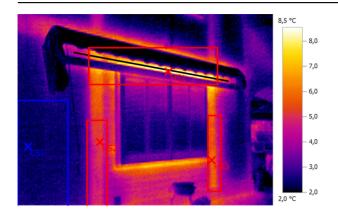



Dati dell'immagine Ora di

Data:

20/02/2013 19.58.45

Grado di emissione: Temp. riflessa [°C]:

0,97 20,0

misurazione:


File:

SALOTTO PIANOTERRA (ESTERNO).BMT

Marcature immagine:


maroataro miniaginio.				
Oggetti da misurare	Temp. [°C]	Emiss.	Temp. riflessa [°C]	Note
Punto più freddo 1	2,0	0,97	20,0	-
Punto più caldo 1	8,8	0,97	20,0	-
Punto più caldo 2	5,5	0,97	20,0	-
Punto più caldo 3	6,2	0,97	20,0	-

Linea di profilo:

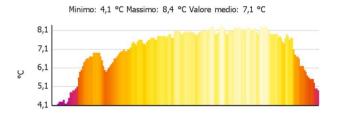

Rilevata perdita causata da colonne portanti e telaio finestra non isolati. Note:



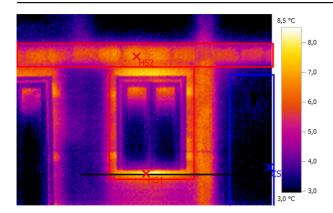

 Dati
 Data:
 20/02/2013
 Grado di emissione:
 0,97

 dell'immagine
 Ora di
 19.56.12
 Temp. riflessa [°C]:
 20,0


misurazione:

File: LATO POSTERIORE
ABITAZIONE.BMT

Marcature immagine:

	·		1	
Oggetti da misurare	Temp. [°C]	Emiss.	Temp. riflessa	Note
			[°C]	
Punto più freddo 1	2,1	0,97	20,0	-
Punto più caldo 1	8,4	0,97	20,0	-
Punto più caldo 2	7,0	0,97	20,0	-

Linea di profilo:

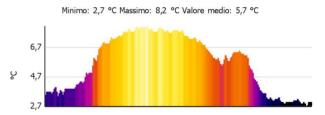

Note: Rilevata perdita di calore dovuta a colonna in cemento armato, tavelloni non isolati e telaio finestra non isolato.

Risultato: Sono state rilevate gravi difetti di isolamento termico nell'involucro edile e nei serramenti dell'abitazione.

20/02/2013 , _____

Schibuola Dario